

## ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

### Первый этаж

1. Контруклон отлива оконного блока 1
2. Повреждения лакокрасочного покрытия наружных откосов оконных блоков 1, 2, 3, 5, 6
3. Зацеп при открывании створки оконного блока 3, требуется регулировка
4. Повреждение лакокрасочного покрытия ручки замка створки оконного блока 3
5. Зацеп при открывании створки оконного блока 5, требуется регулировка
6. Загрязнения строительным раствором стеклопакетов входной двери, возможны скрытые дефекты
7. Отсутствует анкеровка сборных ж/б плит перекрытия
8. Не заполнены раствором вертикальные межблочные швы в углу фасадных стен между оконными блоками 1 и 2, 2 и 3
9. Отсутствует герметизация стыков примыкания водоотливов цоколя к фасаду по контуру дома
10. Повреждения наружной отделки левой фасадной стены
11. Не закреплены накладки замка входной двери
12. Повреждение уплотнителя порога входной двери
13. Зазоры правого нащельника входной двери

### Второй этаж

1. Уплотнитель нижнего притвора торцевой створки оконного блока 1 не установлен в штатное место должным образом
2. Загрязнения перманентным маркером верхних глухих стеклопакетов 1 и 4 оконного блока 1
3. Замятие уплотнителя стеклопакета левой створки оконного блока 1
4. Скол штапика нижнего глухого правого стеклопакета оконного блока 1
5. Контруклон отлива оконного блока 1

6. Отсутствует герметизация стыков наружных оконных откосов и отлива оконного блока 2
7. Повреждения лакокрасочного покрытия левого и правого наружных откосов оконного блока 2
8. Контруклон отлива оконного блока 2
9. Зацеп при открывании створки оконного блока 3, требуется регулировка
10. Повреждения лакокрасочного покрытия наружных откосов оконных блоков 3 и 4
11. Загрязнения перманентным маркером глухого стеклопакета оконного блока 5
12. Контруклон отлива оконного блока 5
13. Повреждения лакокрасочного покрытия наружных откосов оконного блока 5
14. Загрязнения перманентным маркером глухих стеклопакетов оконного блока 6
15. Не закреплен наружный левый нащельник монтажного шва оконного блока 6 – зазор
16. Повреждения лакокрасочного покрытия откосов оконного блока 6
17. Контруклон отлива оконного блока 6
18. Не заполнены раствором вертикальные межблочные швы в углу фасадных стен между оконными блоками 2 и 3, справа от оконного блока 6 - пустоты более 300 мм
19. Длина опирания несущих перемычек менее 250 мм над оконными блоками 2, 3, 4, 6, 7 (лестница)
20. Горизонтальные швы кирпичной кладки наружных стен локально достигают 20 мм
21. Отсутствует анкеровка сборных ж/б плит перекрытия с несущими стенами.